

WebAccess/CNC



B00 & C00 & D00 Series

STEP 0: 确认已安装 WebAccess/CNC

V2.0.17 之后的版本

在 WebAccess/CNC V2.0.17 之后安装的版本 在 CNC Explorer 的 driver 设定

时会出现 brother 的联机设定选项如下

設備選擇：
brother

brother 設定

設備名稱
BROTH01

IP
127.0.0.1

Port
10000

類型
C00

加入

搜尋列表

<input type="checkbox"/> 設備名稱	IP	Port	類型
-------------------------------	----	------	----

顯示第 0 筆到第 0 筆，共有 0 筆

刪除


< 上一步 下一步 >

使用者可以根据 brother CNC 的铭牌来选择 B00 或 C00 或 D00 的类型, 原厂

预设开放的端口为 10000

STEP 1: Ethernet IP & Port Setting

/数据库/通信参数

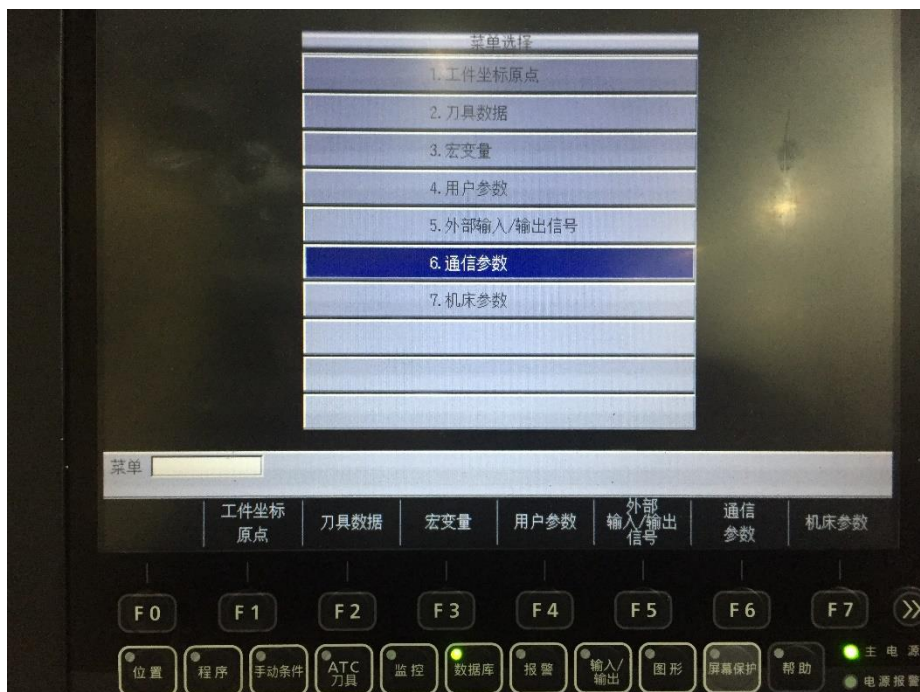


设置连网所需参数的 IP 地址, 端口编号及掩码位的相关设定

EX:

IP 地址: 192.168.1.5


端口号: 10000

掩码位: 255.255.255.0

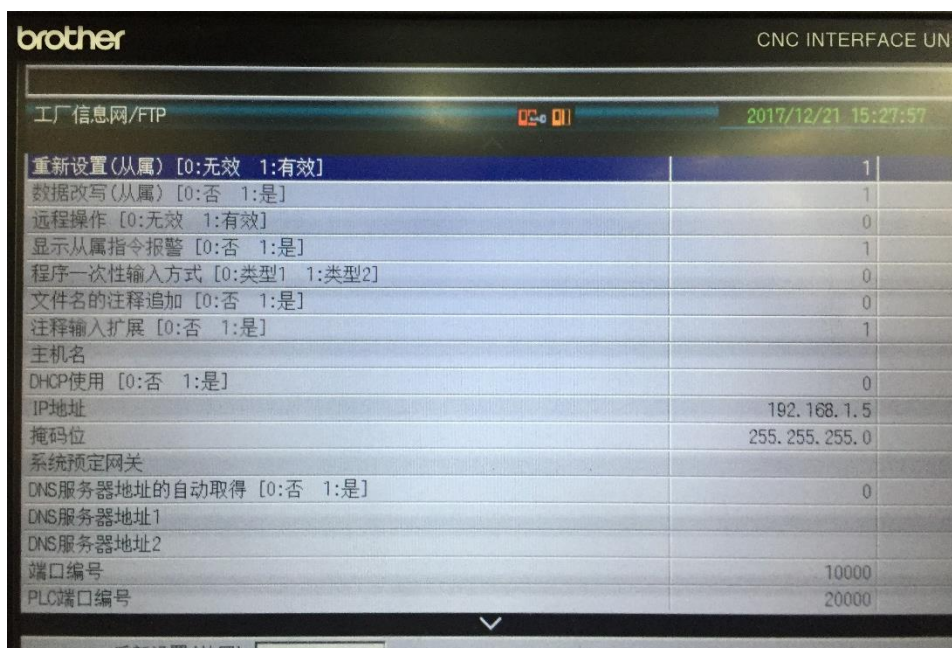


若要支持数据写入则需开启**数据改写**，若要进行外部的数据读取及写入功能则必须开启**远程操作**


如果要使用 FTP 时，需要设定 FTP 的相关参数如 IP, Port, user name, password 等

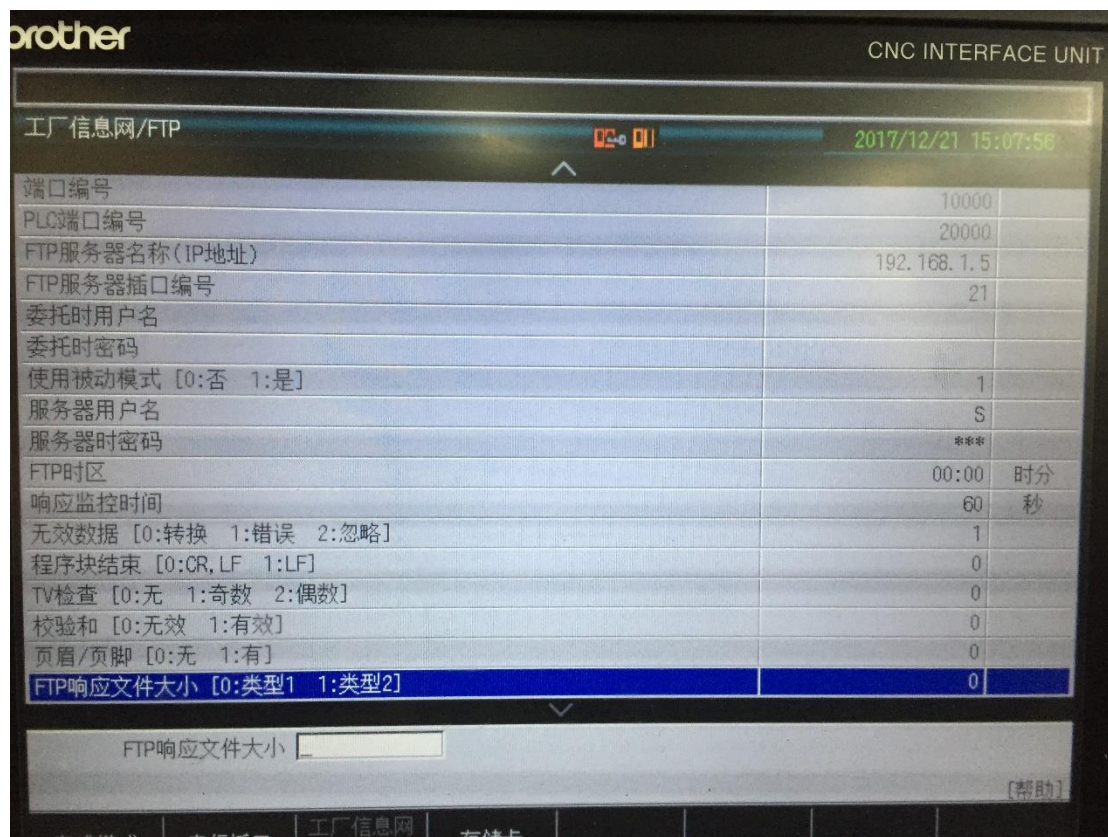

较新的机种会有网络限制存取の設定 请记得开启为 1 (Yes)

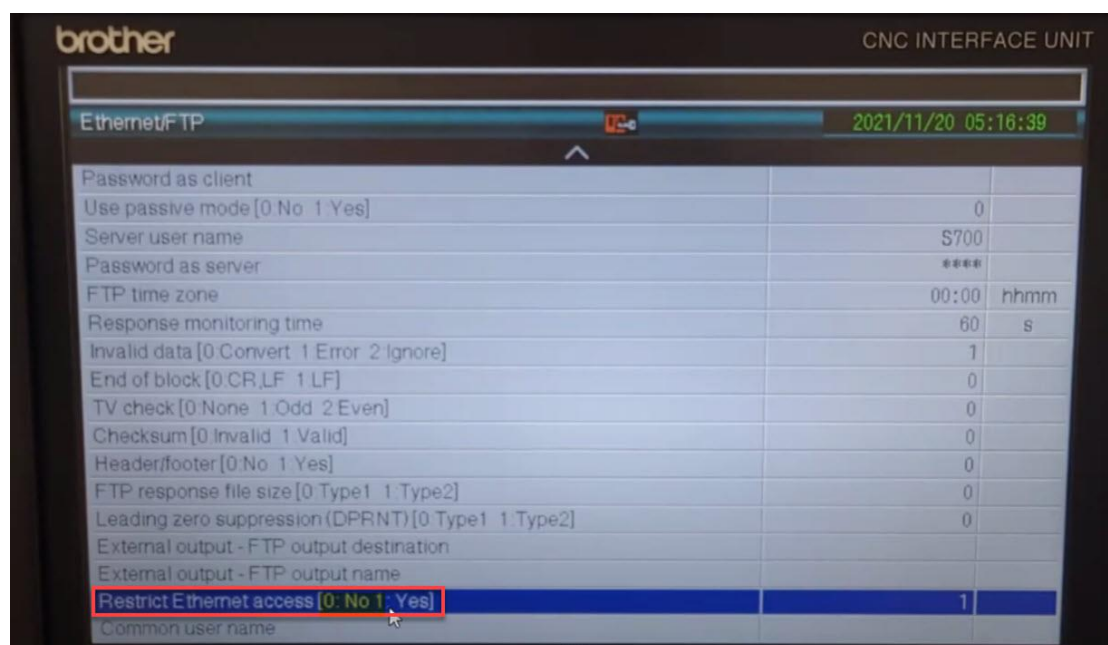

请根据主板保留的网孔位置进行连接如图

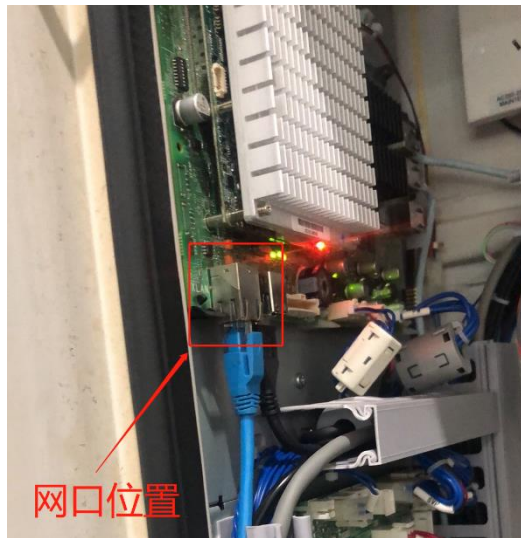


STEP 2: brother 网络联机测试

- 先使用 Telnet 工具测试联机 CNC 端口是否开启

telnet IP address port number

EX: telnet 192.168.1.5 10000

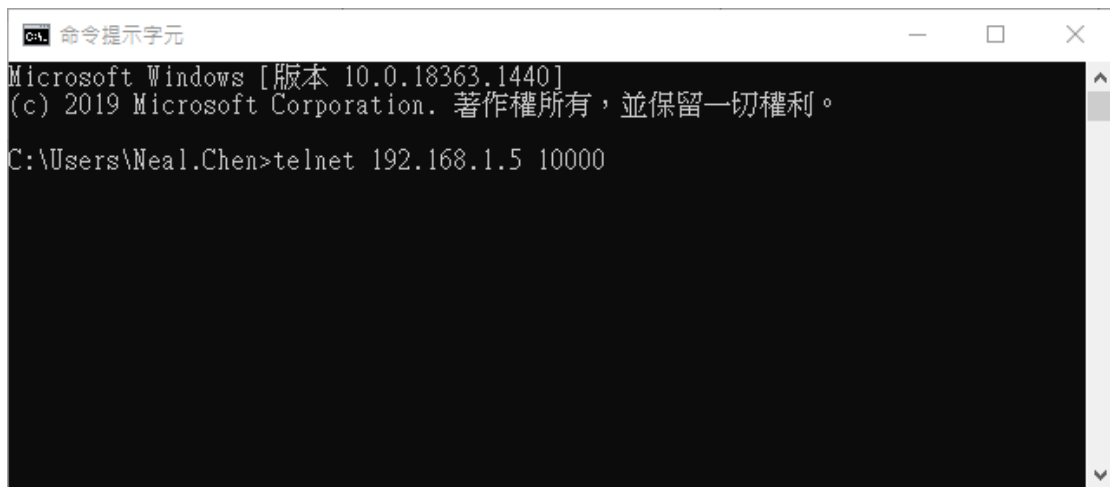

```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.1440]
(c) 2019 Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\Neal.Chen>telnet 192.168.1.5 10000
```

STEP 3: CNC Explorer 設定

執行 CNC Explorer

CNC Driver 选择 brother 設定

設備選擇：
brother

brother 設定

設備名稱
bro_001

IP
192.168.1.5

Port
10000

類型
C00

加入

搜尋列表

<input type="checkbox"/> 設備名稱	IP	Port	類型
<input type="checkbox"/> bro_001	192.168.1.5	10000	C00

顯示第 1 筆到第 1 筆，共有 1 筆

刪除

< 上一步 下一步 >

EX:

可以參考 WebAccess CNC 的使用手冊自行增加或刪除測點配合實際需求

點資訊

名稱: bro_001:Emergen
說明: Emergency
點類型: 數位
掃描類型: 常數掃描
通信埠: 1 單元: 0
設備名稱: bro_001
位址: S01
最高範圍: 1.0
最低範圍: 0.0

值: Disable

bro_001:Emergen

- bro_001:ChooStop
- bro_001:CoolPump
- bro_001:curncblk
- bro_001:curncrmk
- bro_001:Datalock
- bro_001:DoorInLk
- bro_001:DoorInne
- bro_001:DoorOut
- bro_001:DoorSide
- bro_001:Emergen
- bro_001:EmptyOp
- bro_001:ErrCode
- bro_001:Flush
- bro_001:Gcode
- bro_001:GetAlmC

I/O 測點	ViewDAQ	
累算	埠 1	埠 4
計算	埠 2	埠 5
常數	埠 3	埠 6

轉換 改變 確認 退出