

# WebAccess/CNC



B00 & C00 & D00 Series

# STEP 0: 確認已安裝 WebAccess/CNC

## V2.0.17 之後的版本


在 WebAccess/CNC V2.0.17 之後安裝的版本 在 CNC Explorer 的 driver 設定

時會出現 brother 的連線設定選項如下

使用者可以根據 brother CNC 的銘牌來選擇 B00 或 C00 或 D00 的類型, 原廠預設開放的端口為 10000

# STEP 1: Ethernet IP & Port Setting

/數據庫/通信參數

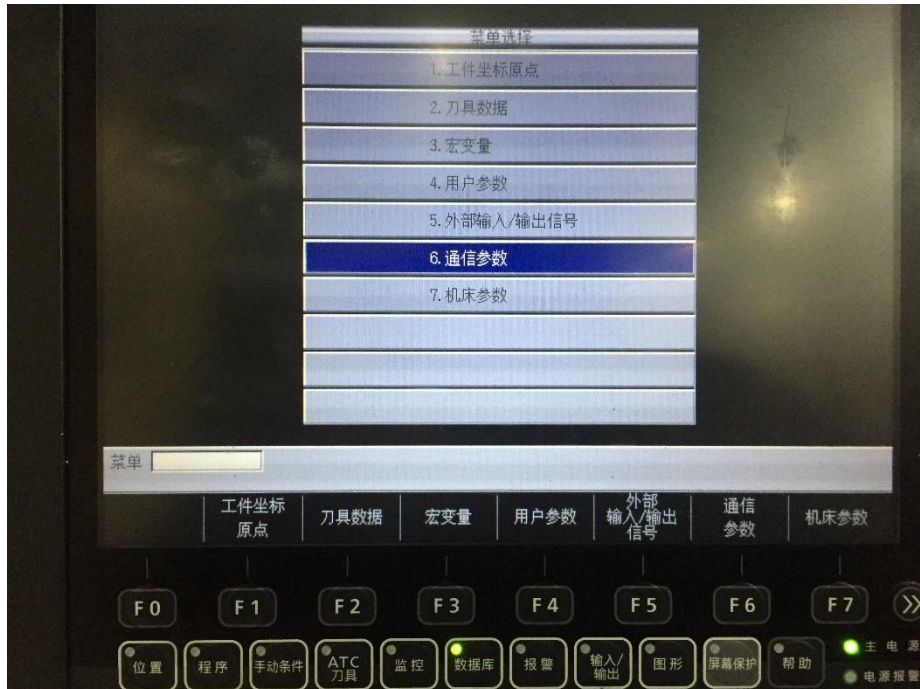


設置連網所需參數的 IP 地址, 端口編號及掩碼位的相關設定

EX :

IP 地址: 192.168.1.5


端口號: 10000

掩碼位: 255.255.255.0

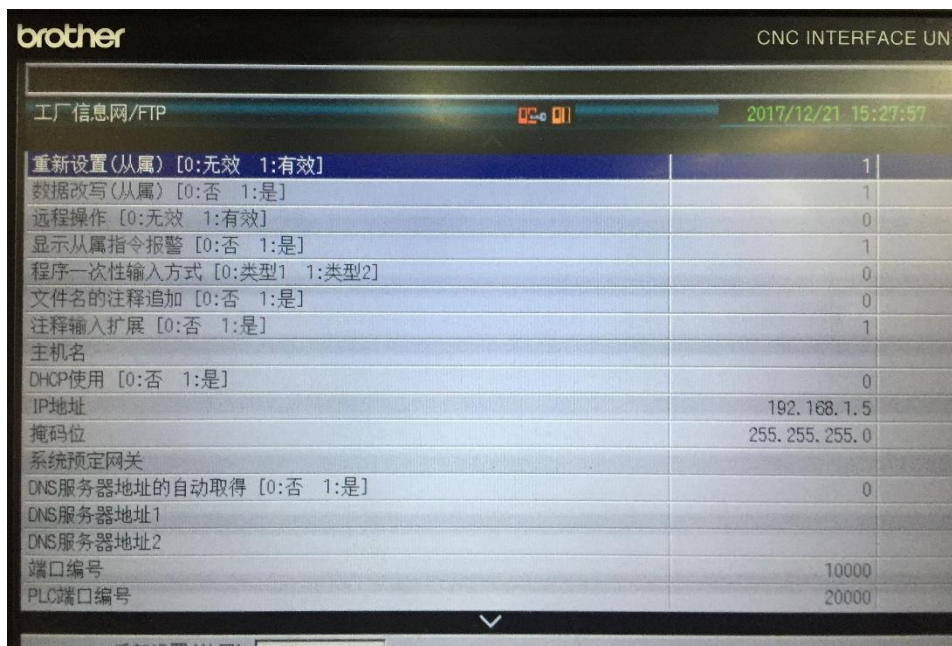


若要支持數據寫入則需開啟**數據改寫**，若要進行外部的數據讀取及寫入功能則必須開啟**遠程操作**


如果要使用 FTP 時，需要設定 FTP 的相關參數如 IP, Port, user name, password 等

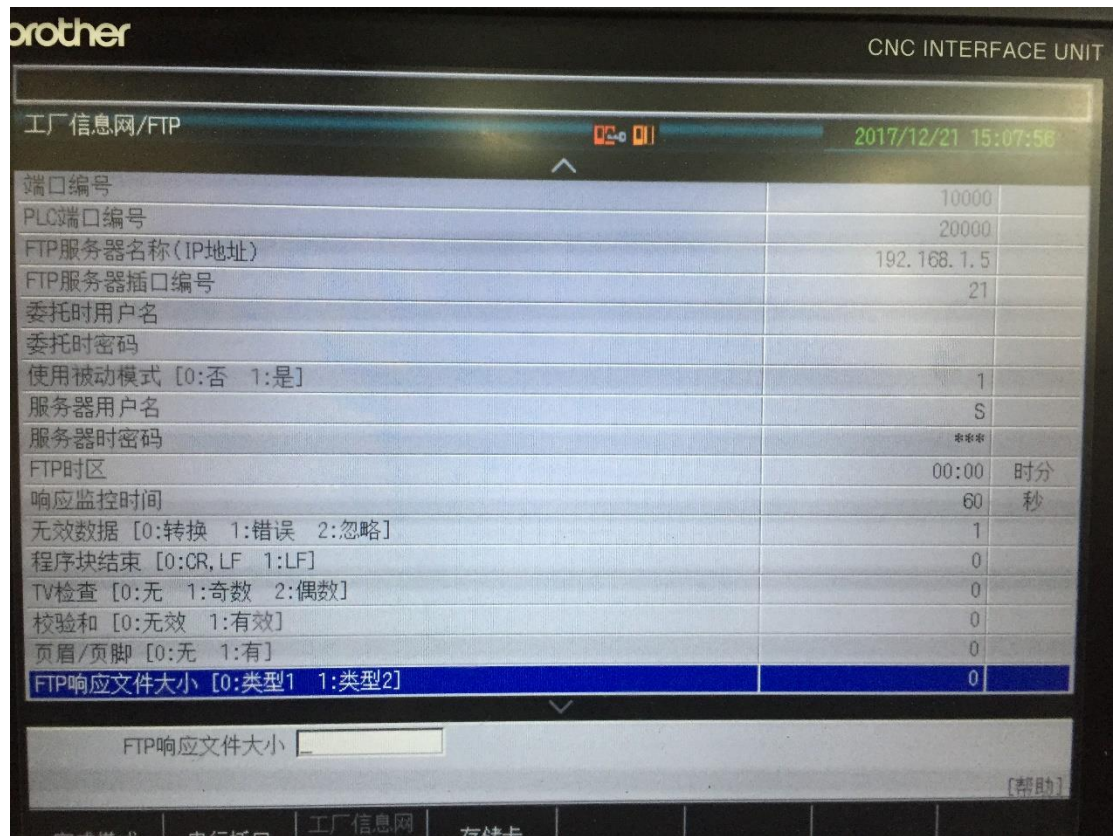

較新的機種會有網路限制存取的設定 請記得開啟為 1 (Yes)

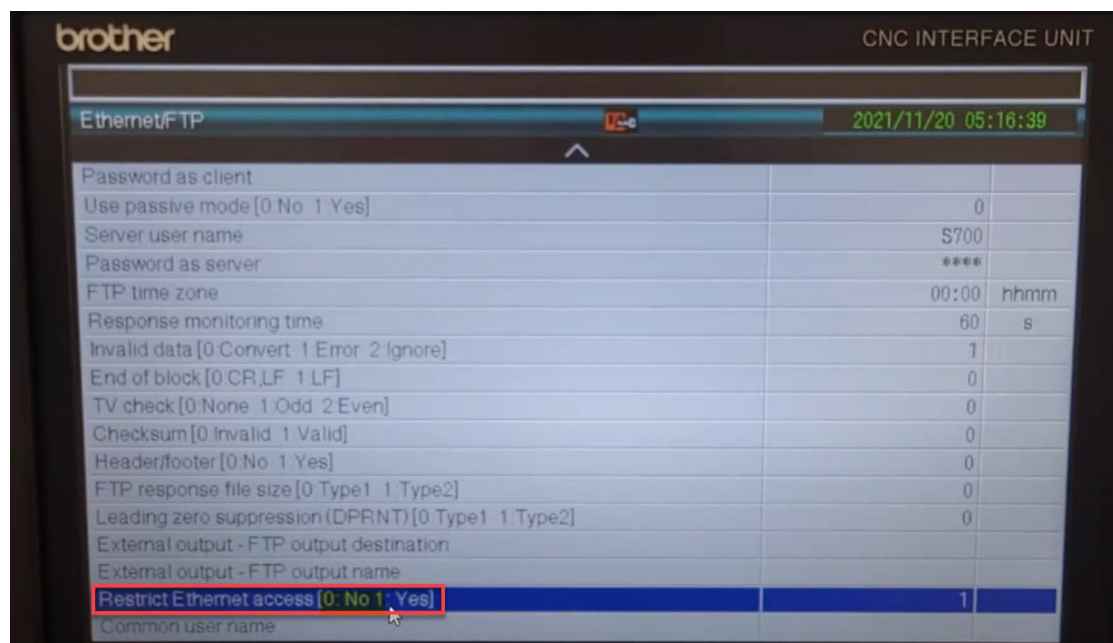

請根據主機板保留的網孔位置進行連接如圖

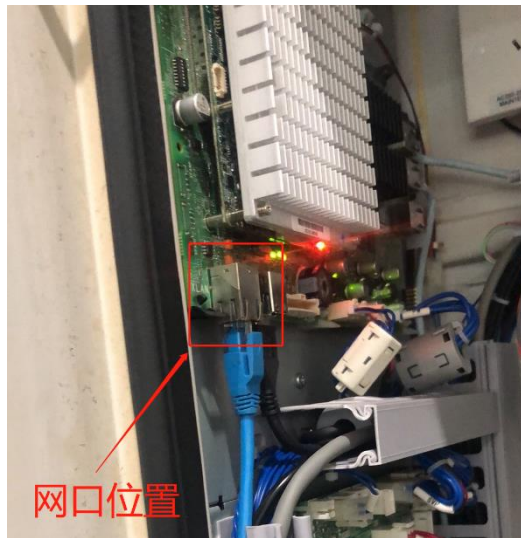


## STEP 2: brother 網路連線測試

- 先使用 Telnet 工具測試連線 CNC 端口是否開啟

telnet IP address port number

EX: telnet 192.168.1.5 10000

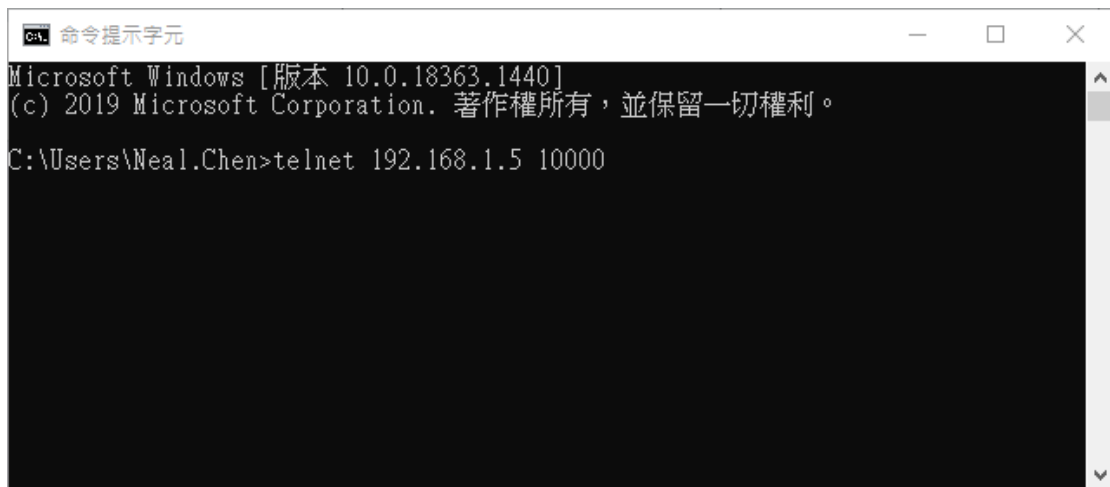

```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.1440]
(c) 2019 Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\Neal.Chen>telnet 192.168.1.5 10000
```



# STEP 3: CNC Explorer 設定

執行 CNC Explorer

CNC Driver 選擇 brother 設定

設備選擇：  
brother

brother 設定

設備名稱  
bro\_001

IP  
192.168.1.5

Port  
10000

類型  
C00

加入

搜尋列表

<input type="checkbox"/> 設備名稱	IP	Port	類型
<input type="checkbox"/> bro_001	192.168.1.5	10000	C00

顯示第 1 筆到第 1 筆，共有 1 筆

刪除

< 上一步 下一步 >

EX:

可以參考 WebAccess CNC 的使用手冊自行增加或刪除測點配合實際需求

點資訊

名稱: bro\_001:Emergen  
說明: Emergency  
點類型: 數位  
掃描類型: 常數掃描  
通信埠: 1 單元: 0  
設備名稱: bro\_001  
位址: S01  
最高範圍: 1.0  
最低範圍: 0.0

值: Disable

bro\_001:Emergen

- bro\_001:ChooStop
- bro\_001:CoolPump
- bro\_001:curncblk
- bro\_001:curncrmk
- bro\_001:Datalock
- bro\_001:DoorInLk
- bro\_001:DoorInne
- bro\_001:DoorOut
- bro\_001:DoorSide
- bro\_001:Emergen
- bro\_001:EmptyOp
- bro\_001:ErrCode
- bro\_001:Flush
- bro\_001:Gcode
- bro\_001:GetAlmC

I/O 測點	ViewDAQ	
累算	埠 1	埠 4
計算	埠 2	埠 5
常數	埠 3	埠 6

轉換 改變 確認 退出